
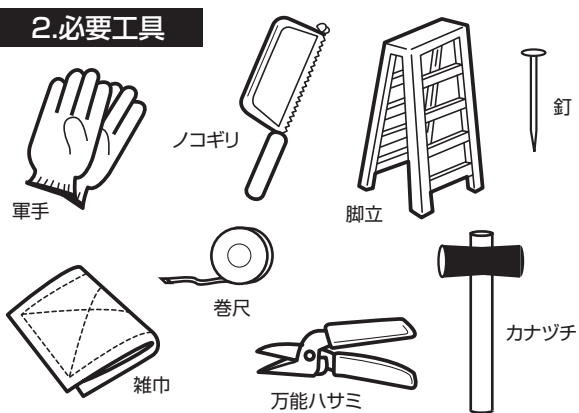


警告 安全のため必ずお守りください。


- はしごでの作業は危険ですので、絶対にしないでください。
- 脚立を用いてしっかりと足場を固定して作業してください。
- 転倒・落下の恐れがあるので、雨どい、金具に体重をかけないようにしてください。
- 軒どい、たてどいを金具から取外す時、また金具を外す時急に外れることが有りますので、反動で転倒しないように充分注意してください。

補修に必要な材料

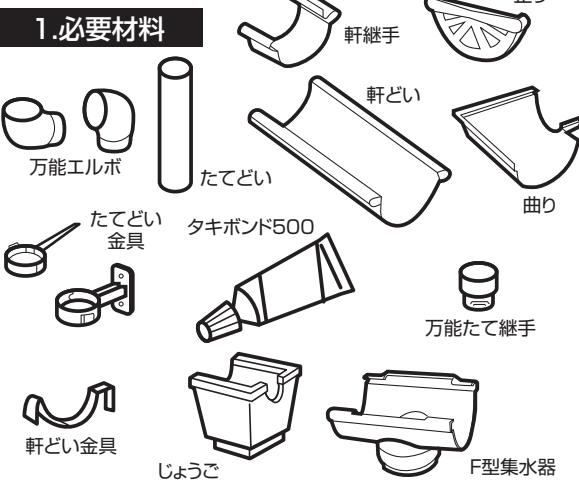

軒どいの交換

- 軒どい金具の交換**
軒どい金具が折れたり、曲っていたら新しい金具と交換します。古い金具を取り外し別の位置に新しい金具を取付けます。従来の金具取付高さ及び間隔に合わせ取付けてください。軒どいが破損している場合、破損箇所から10cm程度横を切断します。
- 軒どいの寸法取り**
軒どいの寸法は、軒どい金具にのせて正確に寸法取りします。軒どいの端面から端面までの距離を寸法取りします。巻尺(コンベックスケール)での寸法取りも可能です。
- 軒どいの切断**
切断位置がゆがまないように、軒どいをしっかりおさえ、軒どいの底面から切断します。切断後軒どいに付着した切りくず、バリはきれいに取除いてください。
- 軒どい金具による固定**
軒どいを金具の上のせて、金具の前のツメを折り返し、しっかりと固定します。
- 軒どいの接続**
接着は軒継手内側にまんべんなく、タキボンド500を塗り軒どいを接着します。軒継手と同様に曲り、止り等を接着します。接着後はみ出した接着剤は拭き取ってください。
* 古い雨どいに付着している泥、ごみ、水分等は、雑巾できれいに取除いて接着してください。

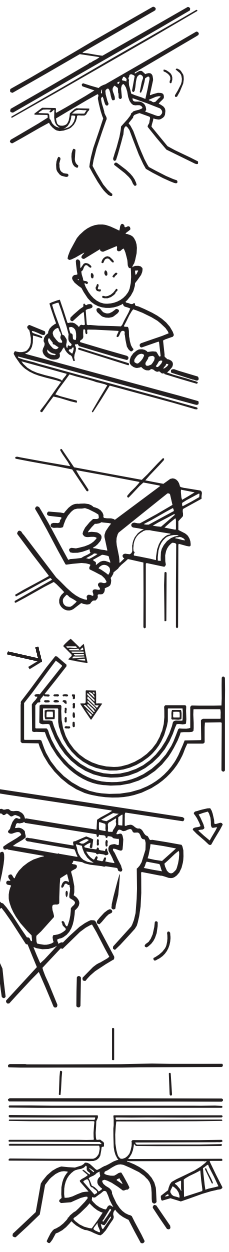

たてどいの交換

- **たてどいの交換**
軒どいと同様に、たてどい金具を交換し、破損した部分を取り除きます。取り除いた部分を巻尺(コンベックスケール)にて寸法取りします。たてどいを切断し、万能たて継手にまんべんなく、タキボンド500を塗り、たてどいと接着します。
* **万能たて継手は水の流れの方向性があります。**間違えて使用すると水漏れの原因となりますので注意してください。
-
- **排水を考える**
排水が床下等に流れ込まない様にしてください。カビやシロアリ等の原因となる事があります。

 
よびどいの交換

- **よびどいの交換**
破損している部分を取り除きます。しょうご・F型集水器に取り付けてあるエルボから交換する場合は、エルボ(しょうご・F型集水器側)、よびどい、エルボ(壁側)と交換します。たてどいも交換する場合は、たて継手を使用して、接着していきます。
-
- * エルボは水の流れの方向性があります。間違えて使用すると水漏れの原因になりますので注意してください。
- **排水を考える**
排水が床下等に流れ込まない様にしてください。カビやシロアリ等の原因となる事があります。
- **接着剤の塗布位置**
-

注意 ●取り扱い上の注意

- 雨どいをたたいたり、投げたり、落としたりしないでください。
- 雨どい本体や部品、取り付け金具の上に乗ったりしないでください。
- たてどいやたてどい取り付け金具に犬などをつながないでください。
- 金具にアンテナ線等をくくり付けしないでください。
- 雨どいの近くで火気を取り扱わないでください。
- 廃棄処分の仕方。プラスチック廃棄物として廃棄物処理の専門業者に依頼するか、法令に従って処分してください。
- 取り替え方について不明な点は弊社あるいは板金業者等の専門業者にお問い合わせください。
- 高所部分の取り替えは板金業者等の専門業者にお問い合わせください。

溶剤系接着剤取り扱い上の注意
接着剤(タキボンド#500)についての注意



- 取り扱いには注意書きを良く読み、注意して施工してください。
- 可燃性溶剤を含んでおりますので作業場所は「火気厳禁」としてください。(第2類 引火性固体)
- 有機溶剤が含まれており、中毒になるおそれがあるので、屋内で使用しないでください。また、使用時は換気の良い場所で行い適切な保護具を着用してください。
- 雨どいの接着用途以外には使用しないでください。

取扱店

※警告及び注意事項については、弊社発行の「住設建材製品総合カタログ」も併せてご参照ください。

20330
2017.11(5)ISI

製造元 **タキロンシーアイ株式会社**
販売元 **タキロンKCホームインプルーブメント株式会社**
東京(本店) 〒108-6030 東京都港区港南2-15-1(品川インターシティA棟) ☎(03)5715-7701
大阪 〒530-0001 大阪府北区梅田3-1-3(ノースゲートビル) ☎(06)6453-2210